

阿里山林業鐵路 108 年 12 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	108.12.7	本線 23K+300M(樟腦寮站)	鐵路行車規則第 122-3 條第 8 款：車輛故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 次車 10 時 10 分於本線樟腦寮站(23K+300M)停車時，發生機車引擎熄火情事，後引擎恢復正常，為避免再次發生熄火情形，第 1 次車進入樟腦寮站內，並請求嘉義車庫調派救援列車，經更換機車後，第 1 次車 11 時 43 分於樟腦寮站開車，12 時 55 分抵達奮起湖站。 2. 經檢修故障原因，為控制電路偵測到機車機油壓力過低($<0.4\text{kg/cm}^2$)，控制電路作用使機車熄火。 3. 第 1 次車引擎熄火，後又恢復正常之原因，疑為控制電路之接點接觸不良，造成信號異常所致。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經檢查控制電路接點為正常。 2. 採取預防性更換引擎油壓開關。 	無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 次車 12 時 55 分抵達奮起湖站，延誤 85 分鐘，影響旅客 95 人。 2. 因誤點影響，第 1、6 次車變更運轉區間為嘉義至奮起湖，取消奮起湖至十字路營運區間。 	